

AVIA PROPELLER Ltd. Beranových 65/666 199 00 Praha 9 Czech Republic	SERVICE ADVISORY SA-12	DOA No. EASA.21J.072
---	---	-------------------------

Technická informace - doporučení

Předmět: Generální oprava regulátoru LUN7810.()


Související vrtule: Avia V500A

Vážení zákazníci, uživatelé letecké techniky,

dle všeobecně zažitých zvyklostí se regulátory řady LUN7810 zasílají ke generální opravě do firmy Technometra Český Brod a.s. bez páky ovládání (P/N Z43.7800.10.00). To komplikuje následnou instalaci a seřízení regulátoru na letounu. Dokonce se může stát, že regulátor nebude možné seřídit.

Proto doporučujeme **zasílat regulátor LUN7810 ke generální opravě včetně páky ovládání** a nejlépe v objednávce požadovat seřízení regulátoru s nainstalovanou pákou. Po nainstalování na motor a seřízení kinematiky pak bude regulátor připraven k motorové pozemní zkoušce. Z té pak mohou vyplynout pouze drobné korekce nastavení otáček. Takový postup je zcela běžný pro regulátory vrtule jiných výrobců regulátorů vrtule.

Daný postup byl konzultován s firmou Technometra Český Brod a.s. a Vašemu požadavku na seřízení regulátoru s pákou bude vždy vyhověno.

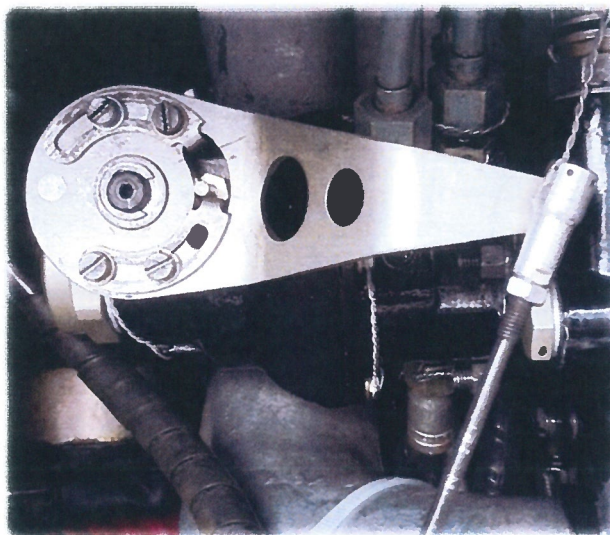

Regulátor LUN7810.()
Páka ovládání P/N Z43.7800.10.00

The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.

Office of Airworthiness Zbyněk Tvrdek Date : August 30, 2017	Prepared Radek Skalický Date : August 30, 2017		Page : 1 Pages : 1
--	--	--	-----------------------